

**OPTICO ITAPETININGA**

CNPJ: 10.968.933/0001-20  
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO CORRÊA DA SILVA, 5  
TELEFONE: (15) 3272-.248  
DATA LAUDO: 21/08/2021 12:02:18


Número do Laudo = ~~#####~~**REPROVADO****VISTORIA CAUTELAR****CLIENTE:** PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
<del>#####</del>	<del>#####</del>	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
<del>#####</del>	<del>###</del>	93HGE6850EZ <del>#####</del>		ÁLCOOL GASOLINA	HONDA	HONDA
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2013	2014		PRATA	L13Z3- <del>#####</del>	GG1A6 <del>#####</del>	83102
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro
93HGE6850EZ <del>#####</del>		93HGE6850EZ <del>#####</del>		L13Z3- <del>#####</del>		L13Z3- <del>#####</del>

**INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS**

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	X ATENÇÃO	
1-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	04-Não original/outro tipo
5-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	04-Não original/outro tipo
700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	⚠ ATENÇÃO	Apresenta avaria e/ou reparo na região traseira da carroçaria.
800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

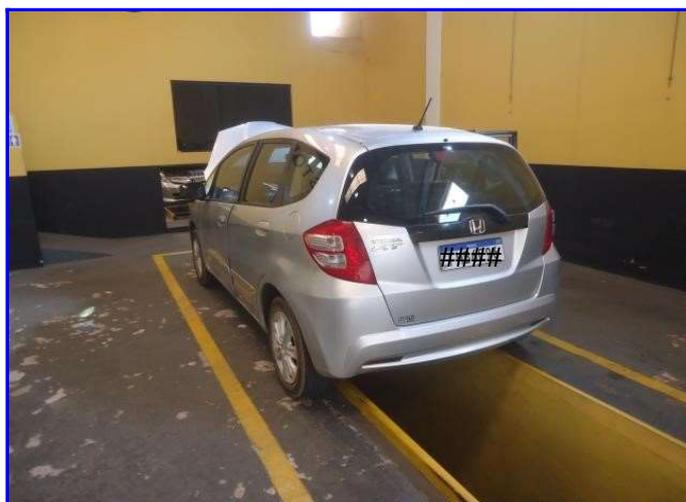**OBSERVAÇÃO:**

**VEICULO POSSUI REPARO NA PARTE TRASEIRA ESQUERDA.  
TAMPA PORTA MALAS SUBSTITUIDA (TROCADO).  
LONGARINA ESQUERDA TRASEIRA COM REPARO.  
AMORTECEDOR DE IMPACTO TRASEIRO ESQUERDO REMOVIDO.  
PONTOS DE SOLDAS DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA ATE A ALTURA DO PORTA MALAS FORA DE PADRAO.  
STEP COM DESGASTE EXCESSIVO.**

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a OPTICO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se

responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



**REPROVADO**

PLACA\_LACRE



QR CODE TRASEIRO



GRAVACAO\_VIDROS



HODOMETRO\_KM



ETIQUETA\_CHASSI



N\_CHASSI





**REPROVADO**

ETIQUETA\_CINTO

N\_MOTOR



N\_CAMBIO

REPARO LATERAL ESQUERDA TRASEIRA.



CHAPA DUPLA PORTA TRASEIRA.

CHAPA DUPLA PORTA MALAS COM REPARO.





**OPTICO ITAPETININGA**  
CNPJ: 10.968.933/0001-20  
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO CORRÊA DA SILVA, 5  
TELEFONE: (15) 3272-248  
DATA LAUDO: 21/08/2021 12:02:18


Número do Laudo = ~~2021/054~~



**REPROVADO**

DOCUMENTO\_VEICULO

CNH CONDUTOR

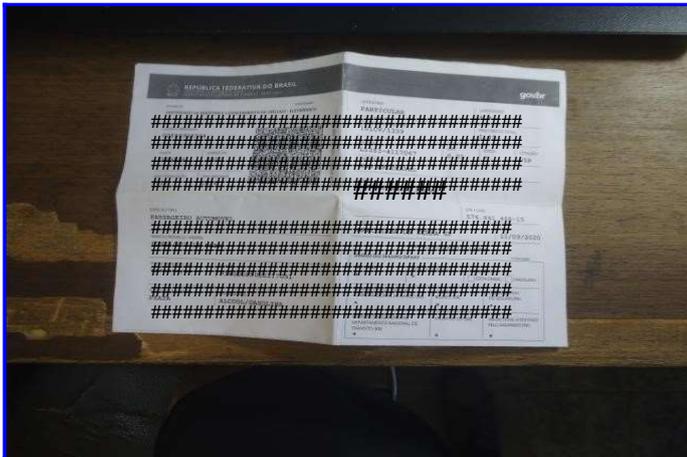

LONGARINA LADO ORIGINAL, SEM REPAROS.



LONGARINA LADO COM REPARO.



AMORTECEDOR DE IMPACTO TRASEIRO DIREITO ORIGINAL,  
LADO ESQUERDO REMOVIDO.



LONGARINA COM REPARO. SEM AMORTECEDOR DE IMPACTO.





**REPROVADO**

CAIXA DE STEP DANIFICADA.

PONTOS DE SOLDAS FORA DE PADRAO. PORTA TRASEIRA ESQUERDA.




Vistoriador

~~REGNER KAYOMI DE OLIVEIRA (14091473044)~~



REPROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

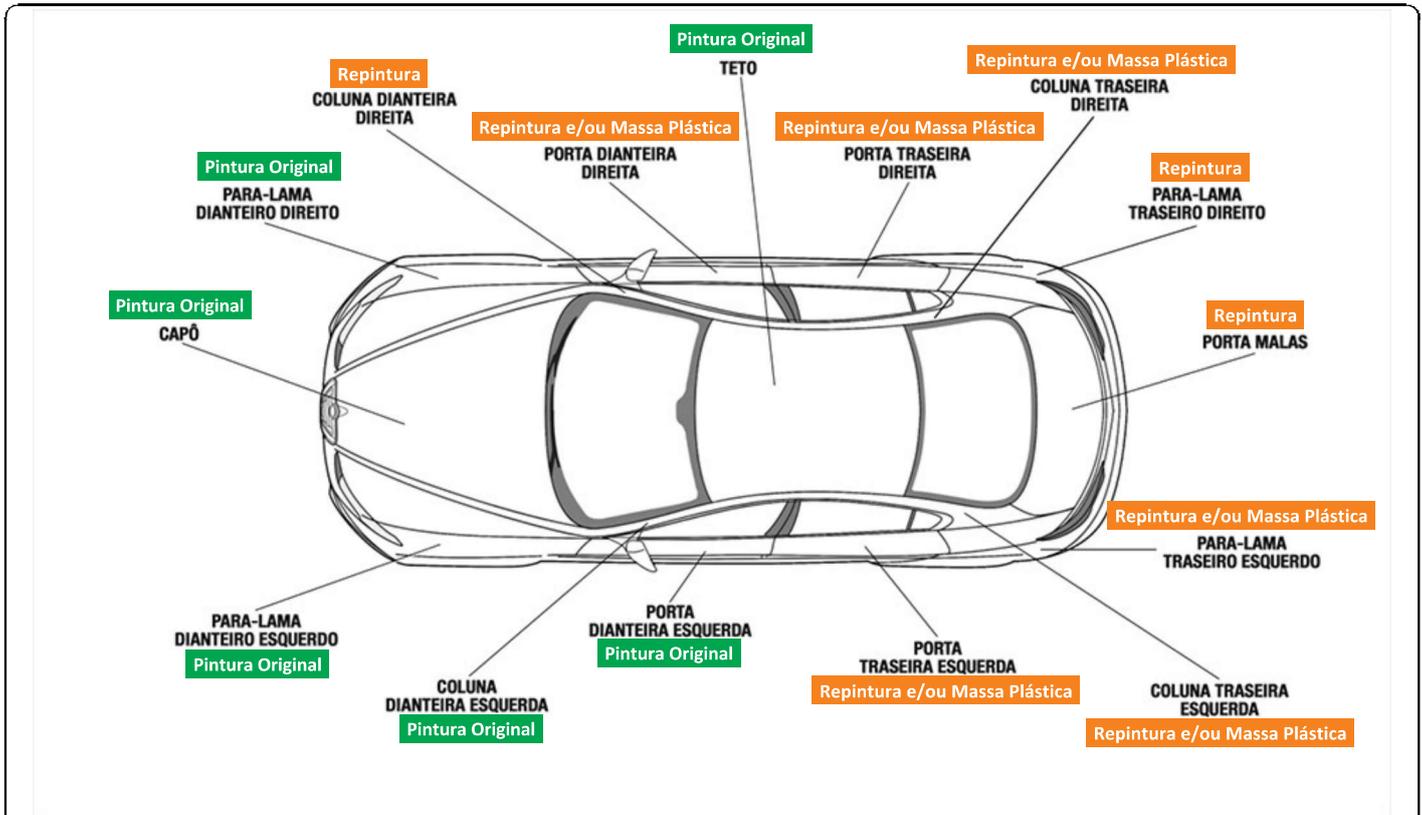

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

TEGNER KAYQUE DE OLIVEIRA

Vistoriador

Auxiliar Conferente

~~TEGNER KAYQUE DE OLIVEIRA (CPF: 014.726.111) / TEGNER KAYQUE DE OLIVEIRA (CPF: 014.726.111)~~

R. Francisco Corrêa da Silva, 1452 - VILA RUBENS - ITAPETININGA/SP